

## Bac de rétraction 85.47i

Défaut	Origine	Dépannage
Machine n'émet aucun message sur le display après avoir appuyé sur la touche MARCHE.	<p>La machine n'est pas reliée au réseau.</p> <p>Le disjoncteur s'est déclenché.</p> <p>Les fusibles fins ont fondu.</p> <p>L'interrupteur général n'est pas sur MARCHE.</p> <p>L'interrupteur général est défectueux.</p> <p>Le fusible côté alimentation est fondu.</p> <p>La touche ARRET D'URGENCE est enfoncée.</p> <p>La sécurité "Plateau de plongée" et "Capot" est activée.</p> <p>La carte électronique est défectueuse.</p>	<p>Raccorder la machine au réseau.</p> <p>Enfoncer le bouton du disjoncteur</p> <p>Remplacer les fusibles fins.</p> <p>Mettre l'interrupteur général sur MARCHE.</p> <p>Vérifier l'interrupteur général.</p> <p>Remplacer le fusible de l'alimentation.</p> <p>Déverrouiller la touche ARRET D'URGENCE.</p> <p>Faire descendre le plateau de plongée ou fermer le capot</p> <p>Remplacer la carte électronique.</p>
La machine affiche sur le display « ATTENTION MARCHE A SEC »	Le niveau d'eau est trop bas et le chauffage est enclenché.	<p>Vérifier que l'arrivée d'eau est réglée sur Automatique.</p> <p>Vérifier que l'alimentation en eau est assurée par le client.</p>
L'eau ne chauffe pas bien.	<p>L'élément de chauffage est défectueux.</p> <p>L'élément de chauffage en entartré.</p>	<p>Appeler le SAV de VC999.</p> <p>Nettoyer l'élément de chauffage. Eliminer l'entartrage.</p>
La température de l'eau ou le niveau d'eau oscille trop fortement.	L'arrivée d'eau automatique est en panne à cause de l'encrassement du filtre.	Nettoyer le filtre.
L'arrivée d'eau ne s'arrête pas à temps et déborde par le trop-plein.	L'interrupteur de niveau n'est pas bien réglé.	Appeler le SAV de VC999.
Fonctionnement irrégulier du plateau de plongée en plongeant et remontant ou en transportant le produit.	L'entraînement ou le roulement est usé.	Faire exécuter les travaux d'entretien par le SAV de VC999.
Pendant le mode de fonctionnement automatique, le plateau de plongée effectue sans cesse des cycles de plongée bien qu'aucun produit ne soit arrivé.	La cellule photoélectrique est défectueuse ou mal réglée.	Réajuster la cellule photoélectrique ou la remplacer, éventuellement appeler le SAV de VC999.
Réglage du temps de l'opération de déplacement ne correspond pas au déroulement désiré.	Le déroulement des déplacements a un mauvais réglage de temporisation.	Appeler le SAV de VC999.